



INDUSTRIAL OLMAR, S.A.
SERVICIO TECNICO

P.I. Somonte III - C/ Nicolás Redondo Urbieta,
Parc. I-B - 33393 GIJON (Asturias)
Tlfno.: 985 32 17 00 - Fax 985 32 38 31
Apdo. Correos 314 - 33280 GIJON
e-Mail: info@olmar.com / C.I.F.: A 33604513

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| CLIENTE | Firma | P. Somonte III - C/ Nicolás Redondo Urbieta | | |
| | Dirección Instalación | | Tlfn. | |
| | Dirección Factura | | Tlfn. | |
| | Fecha Aviso | Enviado por | Recogido por | |
| Motivo Intervención Regulación de Puntas en los autorollos 1, 2, 3, 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|---------|--------------|
| OLMAR | Técnico OLMAR | Pablo y Raul | | Responsable Cliente | David Santameo | | |
| | Fecha Salida | 13-1-25 | Hora Salida | 5:00 | Fecha Entrada | 13-1-25 | Hora Entrada |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|--|--|
| ACTUACION | Máquina Tipo | Autorollos 2900 / 44500 | | N.º Fabricación | 3345 | Garantía | | |
| | Diagnóstico Avería | En el autorollos 1, se trabajó un ajuste en los resguillos para bajar la punta, autorollos 4 ajuste de almohadas para subir punta; autorollos 2 y 3 cambio rueda cámara | | | | | | |
| | Fecha | Hora Inicio | Hora Termin. | Trabajos Realizados | | | | |
| | 13-1-25 | 5:00 | 19:00 | Vale Puntas Rueda Rueda de cámara | | | | |
| | 14-1-25 | 8:00 | 20:00 | Desmontaje de resguillos B 100mm | | | | |
| | 15-1-25 | 8:00 | 20:00 | Sustitución de resguillos y entruerques | | | | |
| | 16-1-25 | 8:00 | 21:00 | Ajuste de bridas de cámara autorollos | | | | |
| 17-1-25 | 8:00 | 20:00 | Regulación de Punta | | | | | |
| 18-1-25 | 8:00 | 20:00 | Cambio engranajes de los 2 cilindros 4 | | | | | |
| 19-1-25 | 8:30 | 13:30 | Sustitución de bridas autorollos 4 | | | | | |
| Situación tras Intervención | | 12:00 | 12:00 | Regulación de punta autorollos 4 | | | | |
| | | 21-1-25 | 8:00 | 24:00 | Las Puntas quedan Reguladas | | | |
| Conclusiones / Recomendaciones | | En el autorollos 3 el hidraulico le cuesta abrir punta. Una de las 4 juntas que olmar manda se caen Olmar tiene que mandarnos una nueva junta | | | | | | |

| | | | | |
|------------|----------|----------------------------|----------|--------------|
| MATERIALES | Cantidad | Denominación | Cantidad | Denominación |
| | 30 | disco de papel al aluminio | | |
| | 1 | Kit de herramientas 37 | | |
| | 3 | Ruedas de bridas de cámara | | |
| | 3 | bridas de 180 | | |
| | 5 | disco de 50mm 115 | | |
| | | Bola de W40 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------|------------------|--------|---------|------------------|------|
| HORAS | Horas Normales | Horas Extras | Horas Fest/Noct. | DIETAS | Comidas | 1 | |
| | Servicio Técnico | 55 | 14 | | 33 | Cenas | |
| | Desplazamiento | | | | | Dietas Completas | 8 |
| | Trabajos en Taller | | | | | Kilómetros | 1000 |

En Puerto Santa María a 21 de Enero de 2025

Conforme Cliente

Conforme Técnico OLMAR